Индивидуальный предприниматель Востров Николай Владимирович

Адрес: 693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина 7, кв. 18

ИНН 651001356017

ОГРНИП 309650113200037 тел. 8 -962-120-48-46, 44-48-46 E-mail: teplovidenie@mail.ru

P/c4 40802810800010000221

Южно-Сахалинский филиал ЗАО "Холмсккомбанк" ИНН 6509006951 КПП 650101001 БИК 046401740 К/сч 30101810400000000740

Тепловизионное обследование

Выявление теплопотерь

Составлено для:


Анна Тулинова

Адрес; г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева 51б, кв. 87 конт. тел. 8-924-286-43-03

Проверил:Востров Н.В.

Дата проверки:	06.01.2011 18:06:59	Зона	
Местоположение	Пуркаева 51б-87	Компас	
Описание	Кухня	Погодные условия:	Небольшой ветер
			(снаружи)
Температура воздуха в	22 градуса	Температура	-13 градусов
помещении		наружного воздуха	
Относительная	64%(замер	Относительная	80%(замер
влажность в	проводился	влажность вне	проводился
помещении:	термогигрометром	помещения:	термогигрометром
	ИВА-6 №F834)		ИВА-6 №F834)
Точка росы (в	14,6 градусов	Скорость ветра	7 м/с (снаружи)
помещении):			
Проблема	Промерзание	Приоритет ремонта:	Утепление
	межпанельного		межпанельного шва.
	шва,образование		
	точки росы		
Коэффициент	0.94	Отраженная	21.97 °C
излучения:		температура:	
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709



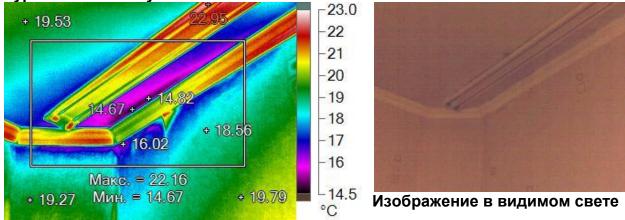

IR001225.IS2

Перепад температур в левом верхнем углу кухни составляет 7,49 градуса, что не соответствует СНиПу 23-02-2003, а именно требованиям к нормам, по пункту 4.2, приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий, и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции. В месте промерзания стены проявляется точка росы образовывая конденсат, создавая благоприятный микроклимат для образования грибка и плесени, которые разрушают внутреннею отделку помещения и создают угрозу здоровья.

Рекомендую утеплить межпанельный стык снаружи должным образом. Это сдвинет точку росы вглубь стены и остановит образование влаги на поверхности.

11 января 2011г. _____/Востров Н.В./