

Индивидуальный предприниматель Востров Николай Владимирович

Адрес: 693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина 7, кв. 18

ИНН 651001356017

ОГРНИП 309650113200037

тел. 8 -962-120-48-46, 44-48-46

E-mail: teplovidenie@mail.ru

Южно-Сахалинский филиал ЗАО "Холмсккомбанк"

ИНН 6509006951

КПП 650101001

БИК 046401740

К/сч 30101810400000000740

Р/сч 40802810800010000221

Тепловизионное обследование

Выявление теплопотерь

Составлено для:


Смехров Андрей Михайлович

г.Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52


тел.25-08-65

Проверил: Востров Н.В.

Дата проверки:	30.01.2011 17:14:35	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул. Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание	Зал	Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21,8 °С	Температура наружного воздуха	-12 °С
Относительная влажность в помещении:	43,4%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,2 °С	Скорость ветра	2 м/с
Проблема		Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	20.82 °С
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

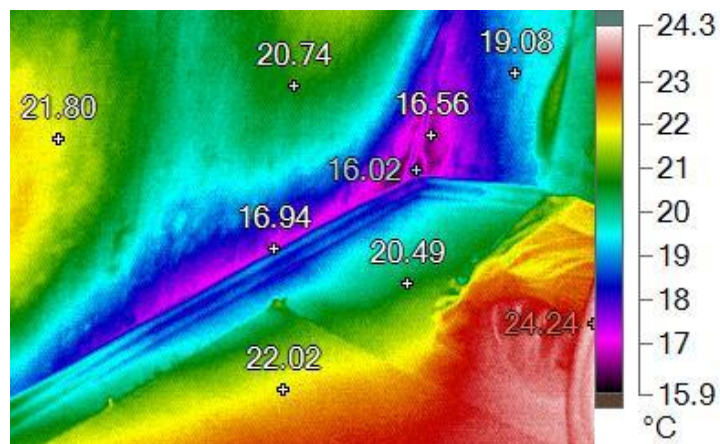

IR002198.IS2

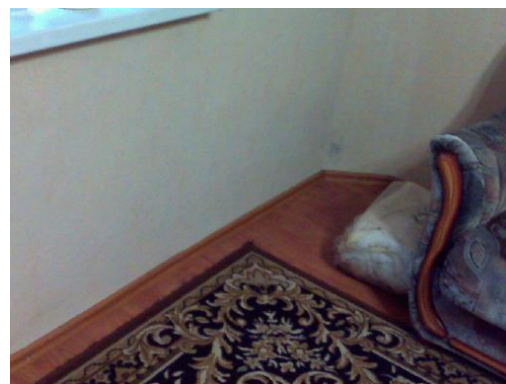


Изображение в видимом свете

Информация об изображении


Границы изображения	16.02°С до 24.24°С
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:14:35

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:15:29	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание	зал	Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21,8 °С	Температура наружного воздуха	-12 °С
Относительная влажность в помещении:	43,4%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,2 °С	Скорость ветра	2 м/с
Проблема		Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	20.82 °С
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

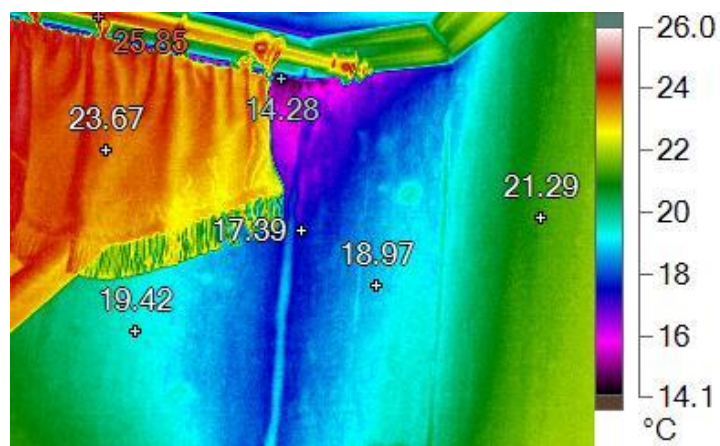

IR002199.IS2

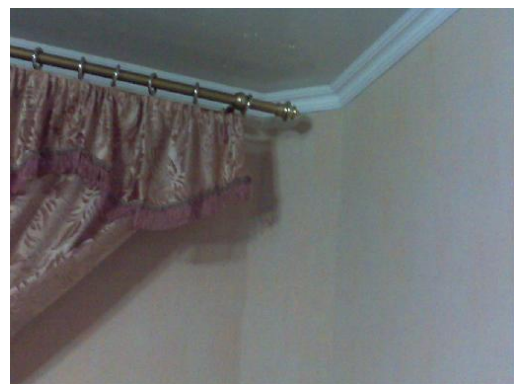



Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	14.28°C до 25.85°C
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:15:29

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:22:27	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	20.8 °C	Температура наружного воздуха	-12 °C
Относительная влажность в помещении:	43,4%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,2 °C	Скорость ветра	2 м/с
Проблема		Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	20.82 °C
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

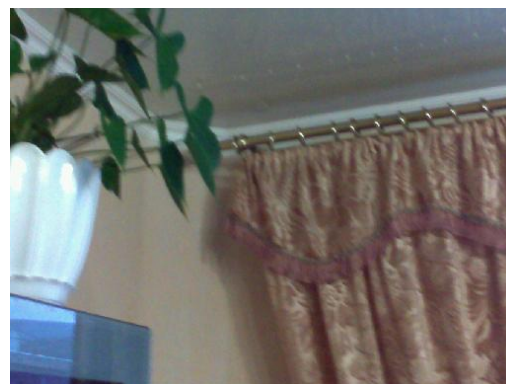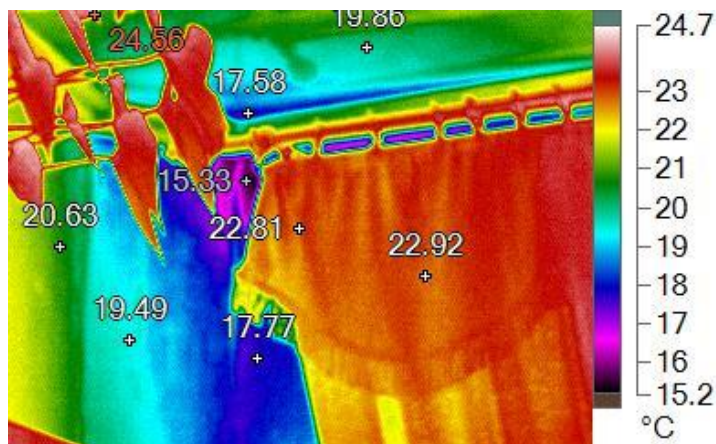

Изображение в видимом свете


IR002202.IS2

Информация об изображении


Границы изображения	15.33°C до 24.56°C
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:22:27

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:24:50	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21,8 °С	Температура наружного воздуха	-12 °С
Относительная влажность в помещении:	43,4%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,2 °С	Скорость ветра	2 м/с
Проблема	Промерзание межпанельного шва	Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	20.82 °С
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

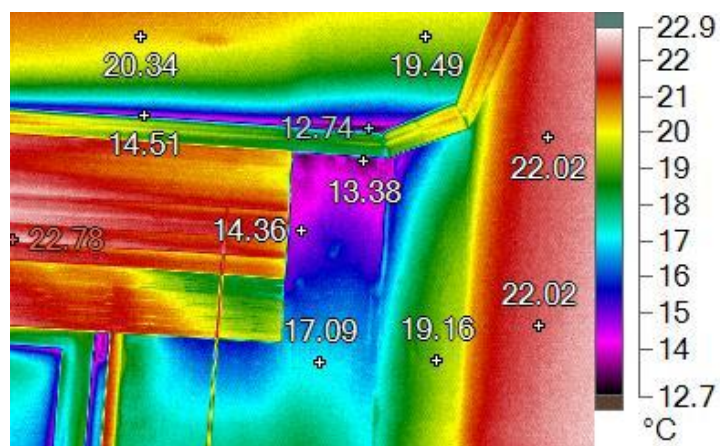

IR002203.IS2

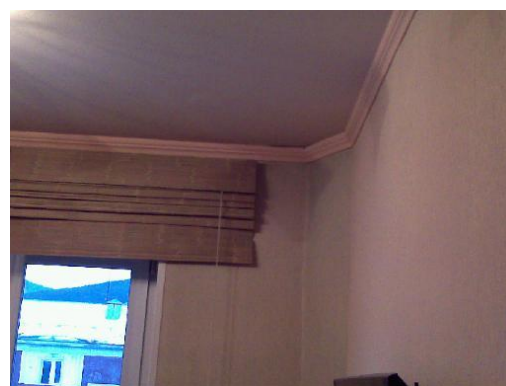


Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	12.74°С до 22.78°С
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:24:50

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:27:03	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21.12 °C	Температура наружного воздуха	-12 градусов
Относительная влажность в помещении:	43,4%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,2 °C	Скорость ветра	2 м/с
Проблема		Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	21.12 °C
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

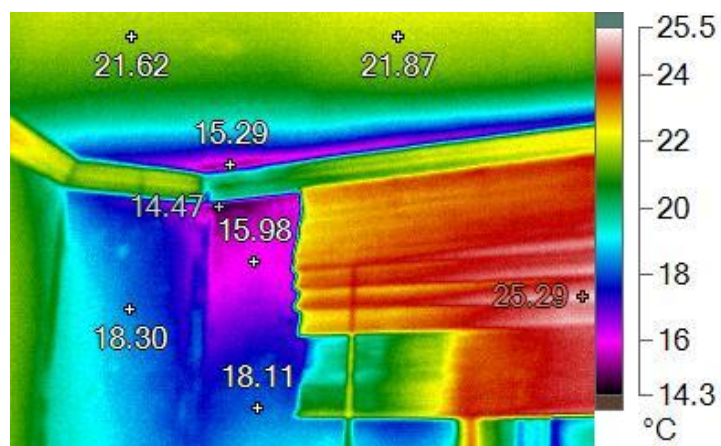

IR002204.IS2




Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	14.47°C до 25.29°C
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:27:03

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:33:10	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21.12 °C	Температура наружного воздуха	-12 градусов
Относительная влажность в помещении:	43, %	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,1°C	Скорость ветра	2 м/с
Проблема	Промерзание межпанельного шва	Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	21.12 °C
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

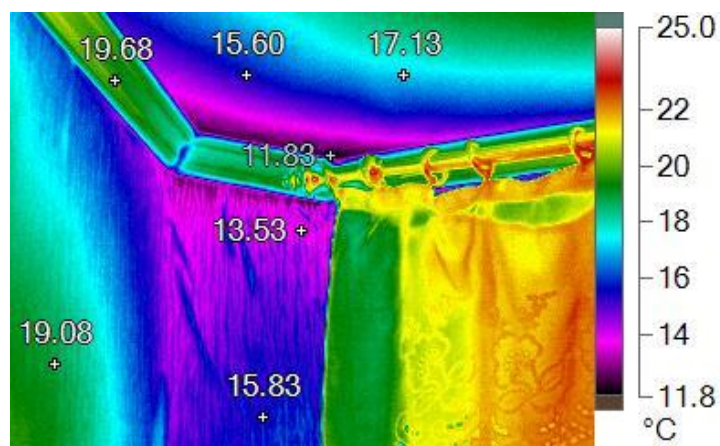

IR002207.IS2





Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	11.83°C до 24.45°C
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:33:10

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:34:05	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21.12 °С	Температура наружного воздуха	-12 градусов
Относительная влажность в помещении:	43, %	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,1°С	Скорость ветра	2 м/с
Проблема	Промерзание межпанельного шва	Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	21.12 °С
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

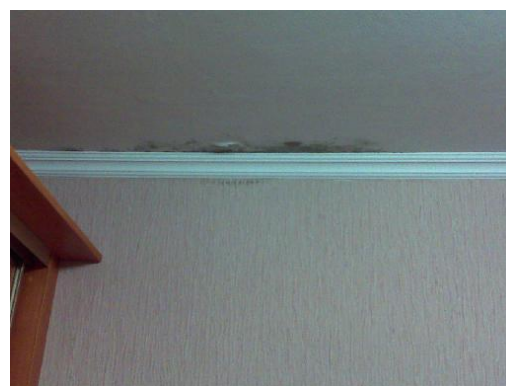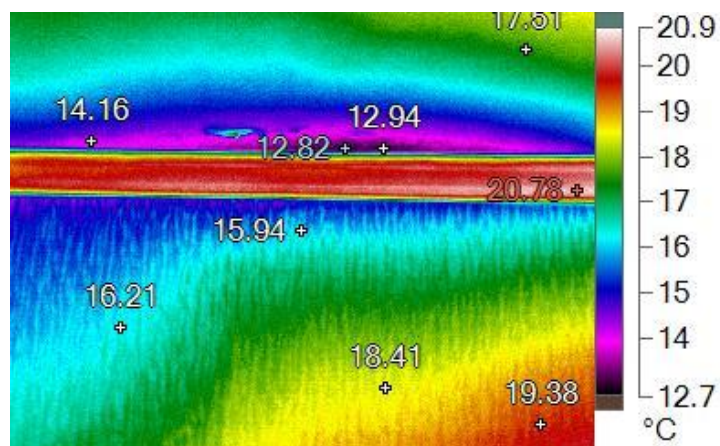

Изображение в видимом свете


IR002208.IS2

Информация об изображении

Границы изображения	12.82°С до 20.78°С
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:34:05

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:35:35	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21.12 °C	Температура наружного воздуха	-12 градусов
Относительная влажность в помещении:	43%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,1°C	Скорость ветра	2 м/с
Проблема		Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	21.12 °C
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

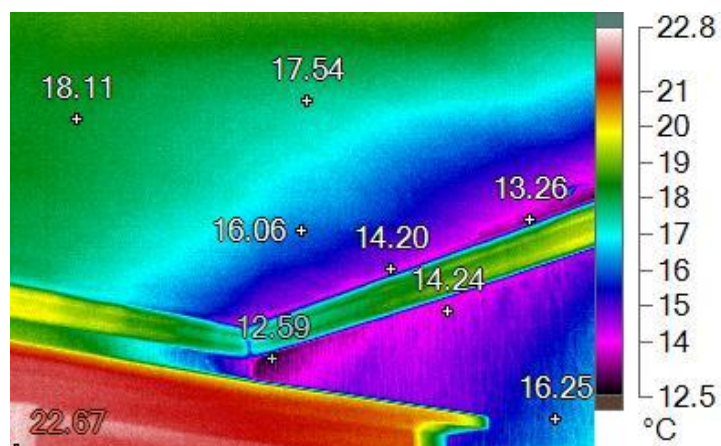

IR002209.IS2




Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	12.59°C до 22.67°C
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:35:35

Проверил: Востров Н.В. _____

Дата проверки:	30.01.2011 17:36:43	Зона	
Местоположение	Южно-Сахалинск ул.Комсомольская 269а-52	Компас	
Описание		Погодные условия:	Малооблачно
Температура воздуха в помещении	21.12 °С	Температура наружного воздуха	-12 градусов
Относительная влажность в помещении:	43%	Относительная влажность вне помещения:	67%
Точка росы (в помещении):	8,1°С	Скорость ветра	2 м/с
Проблема	Промерзание межпанельного шва	Приоритет ремонта:	Утепление межпанельного шва снаружи.
Коэффициент излучения:	0.94	Отраженная температура:	21.12 °С
Производитель камеры	Fluke Thermography	Камера:	Fluke TiR32-10070709

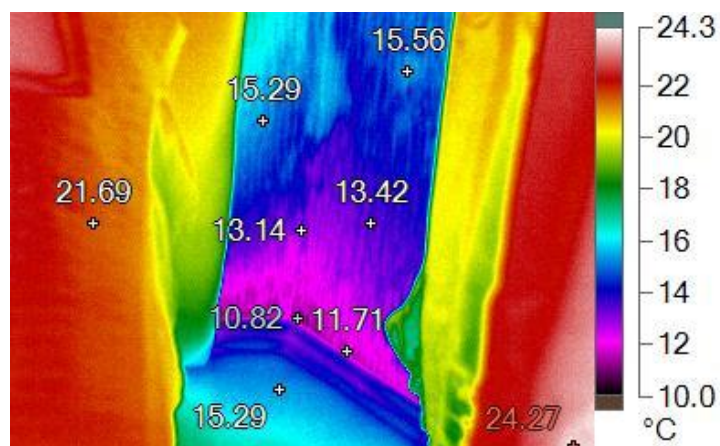

IR002210.IS2



Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Границы изображения	10.82°С до 24.27°С
Модель камеры	Fluke TiR32
Время изображения	30.01.2011 17:36:43